



NÁVOD K MONTÁŽI JAWAR CERASTAL

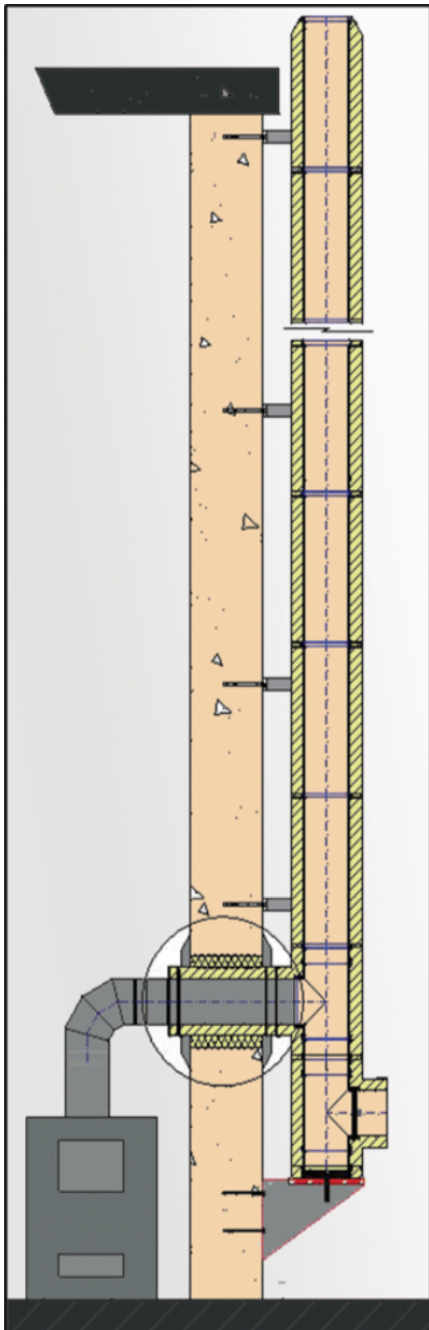

14. Na správně namontovaný střešní průchod a ústí komína připevněte límeček proti zatékání, který by měl přesně lícovat s průchodkou střechy.

13. Při montáži komína s průchodem střechy by měl být vytvořen otvor o průměru větším o 10 cm než vnější průměr komína. Namontujte průchod střechy tak, aby odpovídal sklonu střechy a typu střešní krytiny. Správné zpracování a utěsnění střechy by mělo být provedeno v souladu se střešní krytinou.

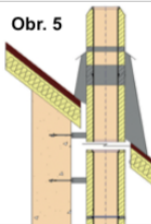

PRŮCHOD PŘES STŘECHU

12. Podle předchozích pokynů namontujte poslední prvek (ústí komína) ke stěně. Pokud se ukáže, že výstup spalin je příliš nízký, je možné komín prodloužit o jednu trubku. Poznámka: Při spojení trubky a ústí komína nad posledním upevněním ke stěně použijte objímku trubky (obr. 5). Výška komína od posledního upevnění ke stěně nesmí přesáhnout 100 cm.

11. Podle předchozích pokynů namontujte zbývající počet trubek, nezapomeňte na montáž kotevnic objímek a dodržení svislé konstrukce a příslušné vzdálenosti od stěny. Posledním prvkem je ústí komína.

10. Na očištěný T-kus namontujte trubku dle předchozích pokynů. Zkontrolujte, zda je zachována vzdálenost od stěny a zda je celek vertikální. Po vyrovnání všech částí utáhněte šrouby.

9. Umístěte trubku (bez lepidla) na T-kus, abyste určili místo montáže první kotevní objímky. Objímku namontujte ve výšce 120 cm nad vynášecí konzolou. Demontujte trubku. Na určeném místě vyvrtejte otvor a namontujte kotevní objímku. Poznámka: Nezapomeňte zajistit již namontované části proti znečištění.

8. K namontovanému T-kusu připojíme horizontálně trubku. Poznámka: Úsek mezi T-kusem a vnitřním prostorem u kotle by měla tvořit izolovaná trubka. Zbývající prostor vyplňte minerální vlnou. V místě průrazu umístěte krycí rozetu (obr.4).

7. Na očištěnou, suchou keramickou část čistícího dílu naneste rovnoměrně spárovací hmotu, pak namontujte T-kus. Dbejte na to, aby keramické části na sebe dokonale doléhaly. Odstraňte přebytečnou spárovací hmotu. Upevněte objímku na spoj T-kusu a čistícího dílu.



6. Upevněte objímku na spoj čistícího dílu a odvodu kondenzátu.

5. Na očištěnou, suchou keramickou část odvodu kondenzátu naneste rovnoměrně spárovací hmotu, pak namontujte čistící díl. Dbejte na to, aby keramická část čistícího dílu byla v dokonalém kontaktu s odvodem kondenzátu. Odstraňte přebytečnou spárovací hmotu.

4. Vynášecí konzoli připevněte pomocí držáků. Držáky upevněte do vnitřní část konzole (obr. 3). Připevněte celek ke stěně na předem určeném místě pomocí hmoždinek nebo rozpínacích kotev (k odpovídajícímu typu fasády). Volitelně namontujte odvod kondenzátu na základní desku.



SPRÁVNÁ MONTÁŽ

3. Známe-li výšku přípojky kouřovodu, můžeme určit montážní výšku vynášecí konzole komína. Pro systém jako na výkresu (konzole, čistící díl, T-kus) obr. 2 je vzdálenost osy T-kusu k horní hraně konzole 75 cm. Vyznačíme osu komína, podél které budou namontovány kotevní objímky. Doporučená vzdálenost mezi kotevními objímkami je 120 cm.

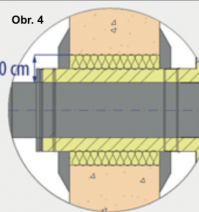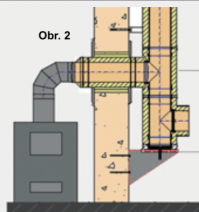

2. Montážní práce zahájíme určením výšky průchodu stěnou. Průřez by měl být o 10 cm větší než je plánovaný průměr kouřovodu.

1. Před instalací systému Jawar Cerastal by jste se měli poradit s projektantem, zda by měl být komín namontován na základní desce nebo na vynášecí konzoli (obr.1). V případě stavby komína na základní desce by měl projektant určit její rozměry a vzdálenost od stěny.

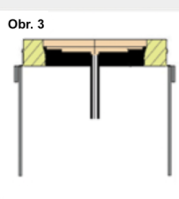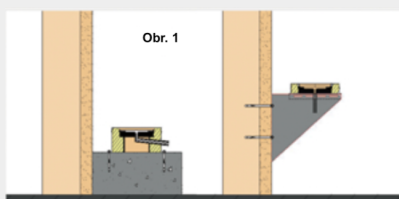


OBEČNÁ PRAVIDLA PRO LEPENÍ KERAMICKÝCH PRVKŮ:



Před montáží vyčistěte okraj trubky vlhkou houbou.



Aplikujte správné množství spárovací hmoty, spojte komponenty, otočte o cca 3 cm. Odstraňte přebytek spárovací hmoty houbou.

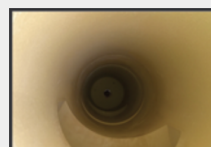

Správně lepené prvky bez známek úniku spárovací hmoty uvnitř.

KOMPONENTY:



Kotevní objímka



Objímka trubky



Krycí rozeta



Ústí komína



Vynášecí konzole




Trubka



Odvod kondenzátu



T-kus

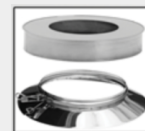

Límeček proti zatékání



Průchodka střechou


OBEČNÉ PODMÍNKY

Po dokončení montáže vyplňte typový štítek a umístěte jej na viditelné místo. Vyplňte záruční list.

Identifikační štítek komína dle ČSN 73 4201 a EN 1443
LEKON Group s.r.o.
Oldřichovice 738, 739 61 Třinec
Tel.: 725 430 441

montážní list: _____
Certifikát č.: _____
rozměr průřezu: _____
materiál: _____
stavba: _____
EN _____
datum: _____

K MONTÁŽI KOMÍNA BUDETE POTŘEBOVAT:

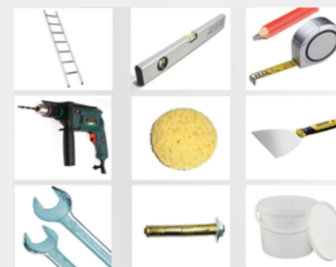

Upozornění: Před zahájením montáže si pozorně přečtěte návod. Zkontrolujte obsah montážního balíčku. Po dokončení montáže namontujte veškeré potřebné příslušenství.